



[Неделя 1](#)

[Неделя 2](#)

[Неделя 3](#)

[Неделя 4](#)

[Неделя 5](#)

[Неделя 6](#)

[Неделя 7](#)

[Неделя 8](#)

[Неделя 9](#)

[Неделя 10](#)

[Неделя 11](#)

[Неделя 12](#)

[Неделя 13](#)

[Неделя 14](#)

[Неделя 15](#)

[Неделя 16](#)

[Неделя 17](#)

# 11-Я НЕДЕЛЯ

**КОНСТРУИРОВАНИЕ И  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ЗАГОТОВОК КОВКОЙ И  
ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКОЙ**



# *Краткое содержание:*

- Особенности получения заготовок обработкой давлением;
- Основные схемы пластического деформирования;
- Последовательность конструирования заготовок, получаемых ковкой;
- Разновидности объемной штамповки;
- Классификация поковок;
- Последовательность проектирования заготовок, получаемых объемной штамповкой.



## ***Знания, полученные в этой лекции, необходимы для:***

- выбора вида обработки давлением при изготовлении поковок;
- проектирования технологических изделий, получаемых ковкой и объемной штамповкой.



# *Особенности получения заготовок обработкой давлением*



## **Обработка давлением –**


группа технологических процессов,  
в результате которых происходит  
формоизменение заготовок без нарушения  
их сплошности.



## ***Преимущества обработки давлением по сравнению с механической обработкой резанием:***

- *отсутствие стружки и возможность уменьшения отхода металла при производстве деталей;*
- *изменение не только формы и размеров заготовки, но и ее свойств;*
- *возможность получения изделий с оптимальными эксплуатационными свойствами при минимальной массе.*



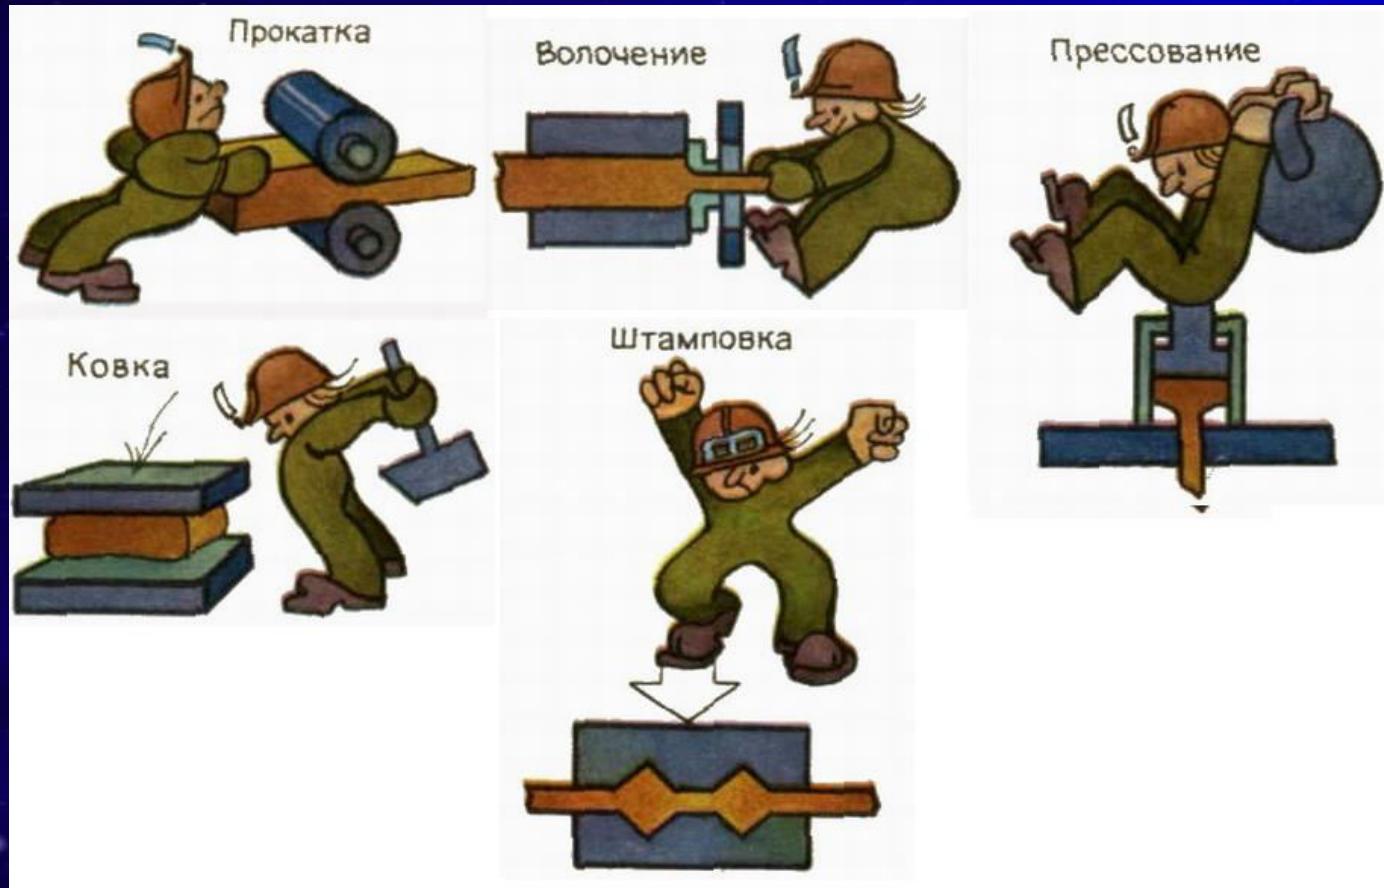



## Исходные заготовки:

- слитки кузнечные;
- сортовой и периодический профили;
- листы и трубы.

*Наиболее широкое применение в обработке давлением получили металлические заготовки из стали, алюминиевых, магниевых, медных и титановых сплавов.*



## **Основные виды продукции:**

- профили, изготавливаемые прокаткой, прессованием и волочением;
- поковки, получаемые ковкой или объемной штамповкой;
- плоские и пространственные изделия, получаемые листовой штамповкой.



## ***Выбор оборудования и инструмента зависит от:***

- массы и формы поковок;
- пластиичности и сопротивления деформированию материала заготовок.


## ***На гидравлических прессах изготавливают поковки :***

- фасонные  $m > 100\text{кг};$
- простые крупногабаритные  $m > 750\text{кг}.$




# Основные схемы пластического деформирования


# Осадка

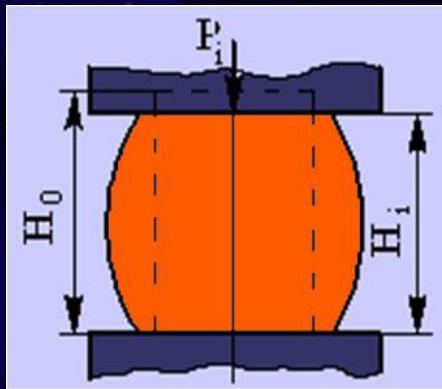


# Прокатка

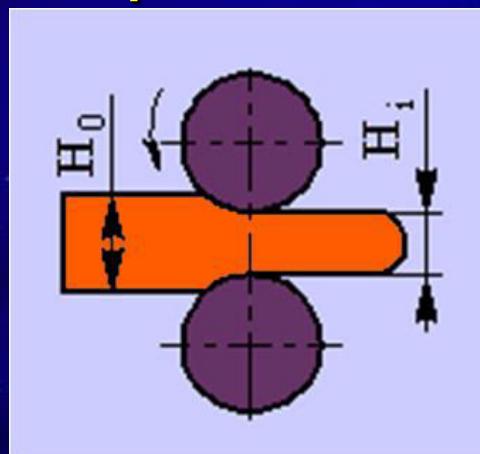


# Затекание заготовки в полость штампа

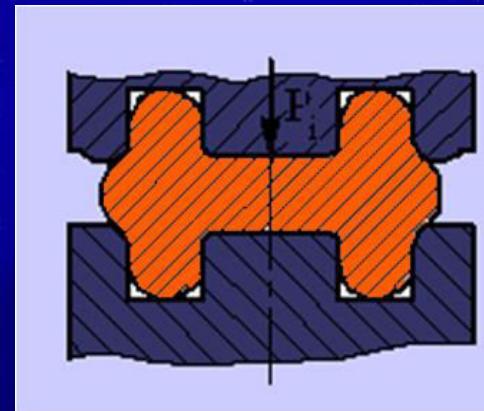


## Выдавливание

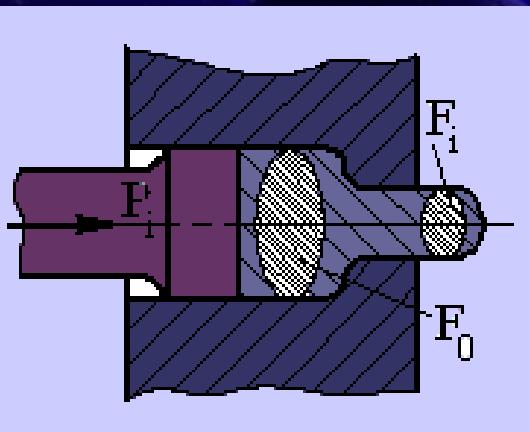

## Отделение части заготовки

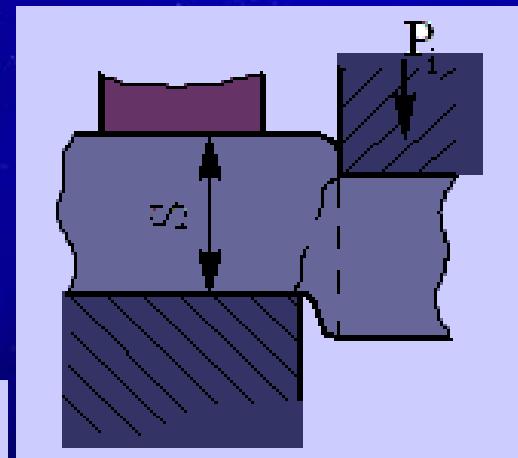


## Волочение

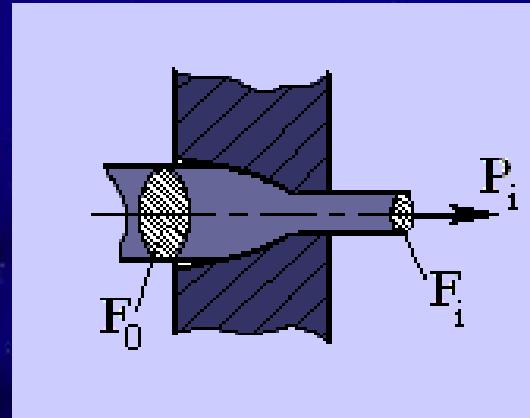





## Гибка (Фильм)

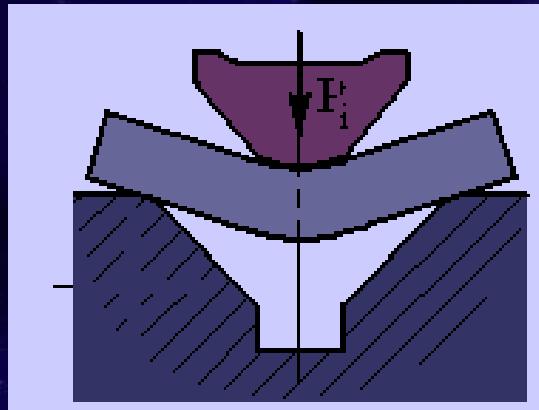

## Формовка

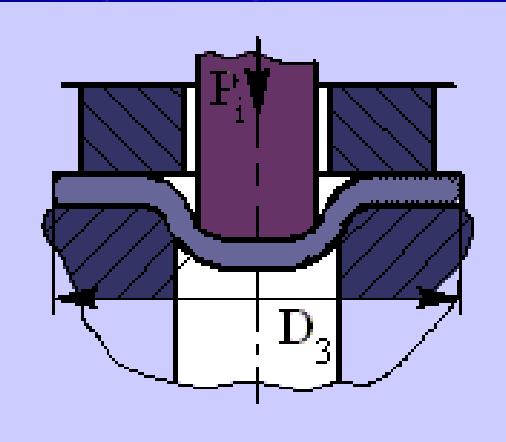

## Вытяжка

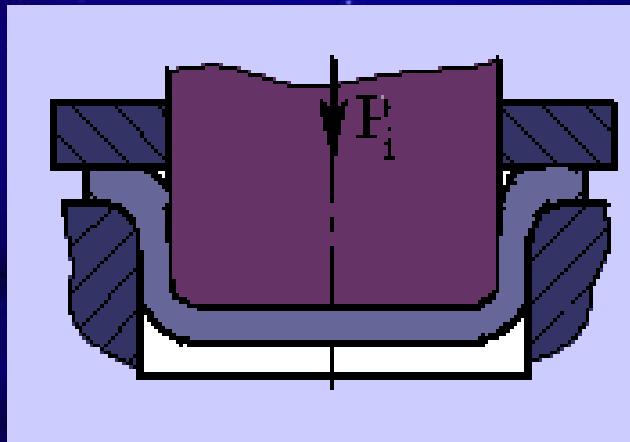



Заготовительные

Ковочные и  
штамповочные


Процессы

кузнечно-штамповочного  
производства

Завершающие

Отделочные

# Критерии, влияющие на выбор оптимального варианта получения поковки

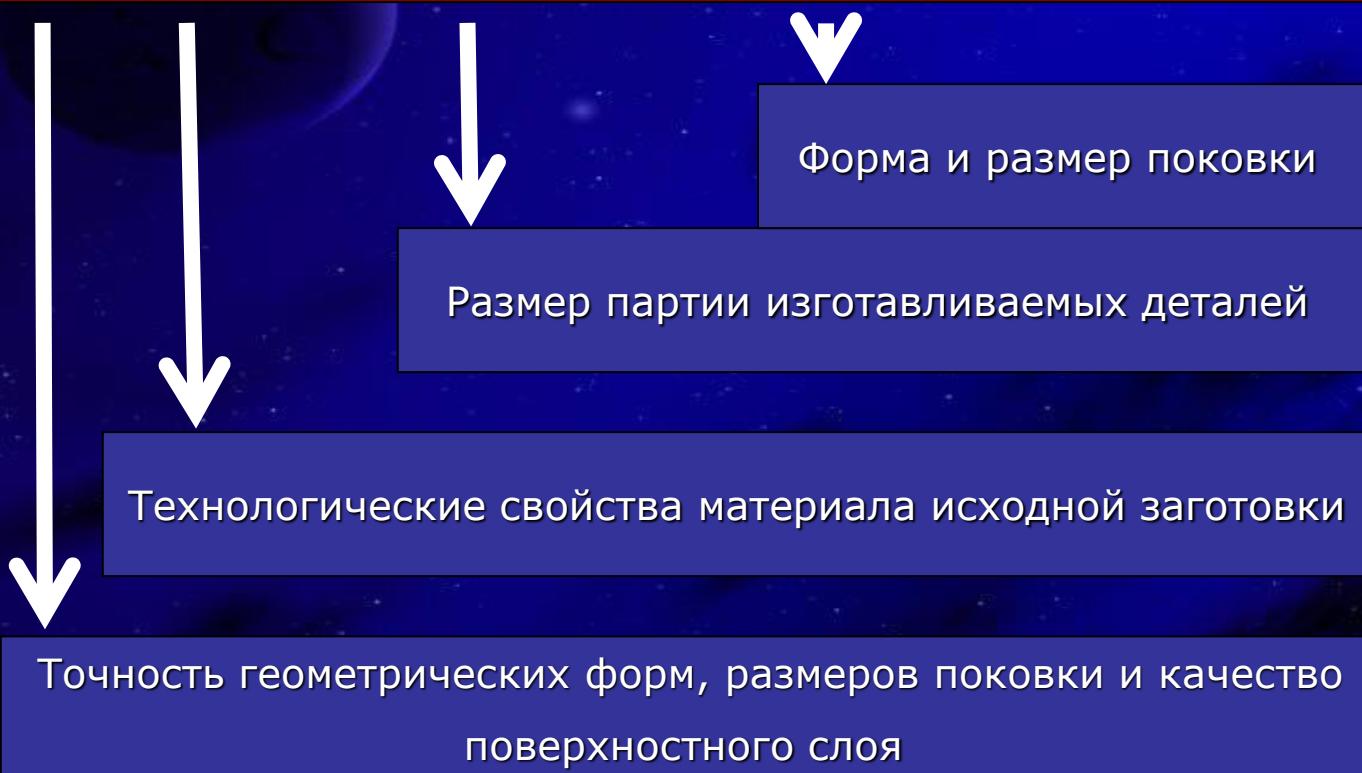




# *Последовательность конструирования заготовок, получаемых ковкой*





1. Составление чертежа поковки с назначением напусков, припусков, допусков и определение массы заготовки;
2. Определение массы и размеров исходной заготовки с учетом всех отходов, выбор кузнечного слитка или сортового профиля;
3. Назначение основных кузнечных операций и их последовательности, а также основного и вспомогательного инструмента;
4. Составление эскизов поковки с указанием основных размеров по переходам;
5. Установление режимов нагрева заготовки, расчет деформирующей силы и выбор кузнечного оборудования .



технологичные

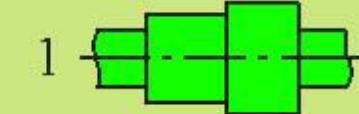


нетехнологичные


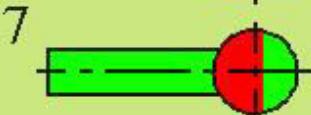
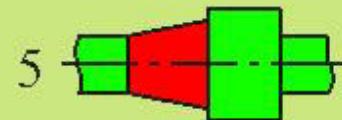





<b>Оборудование</b>	<b>Гидравлический пресс, молот</b>
<i>Масса, кг</i>	$\leq 250\ 000$
<i>Толщина стенки, мм</i>	$\geq 20$
<i>Минимальный размер партии, шт.</i>	$\geq 1$
<i>Максимальный габаритный размер, мм</i>	$\geq 10\ 000$
<i>КИМ</i>	$0,35$
<i>Шероховатость Ra, мкм</i>	$80 - 10$
<i>Степень сложности</i>	<i>C1 – C3</i>

## Чертеж заготовки, полученной ковкой

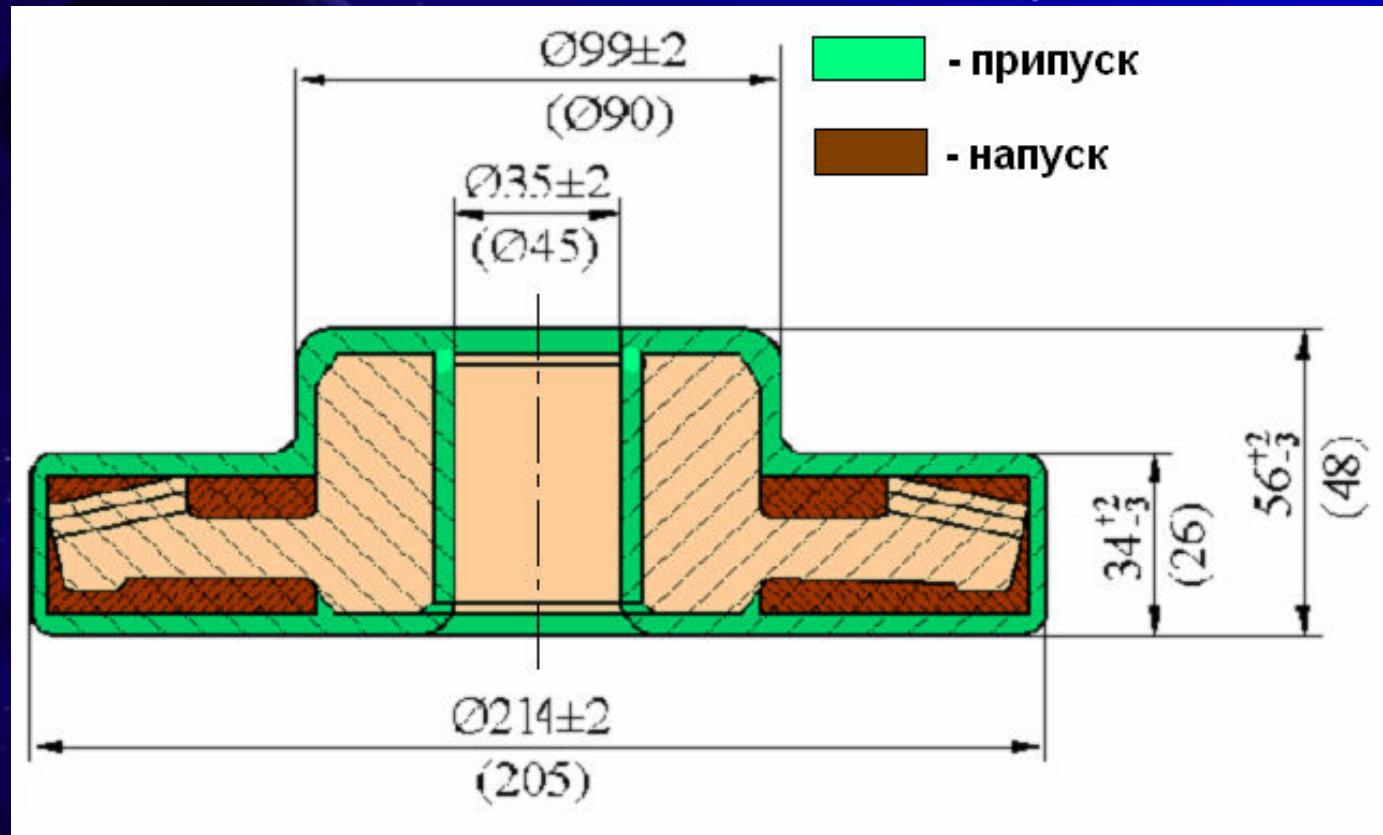

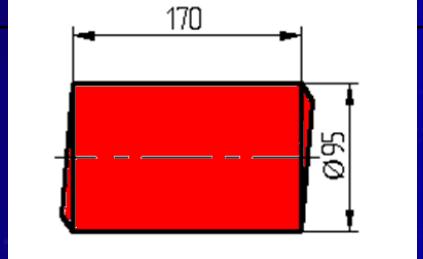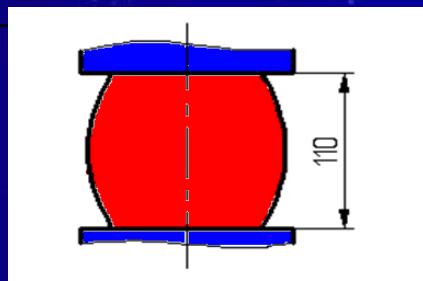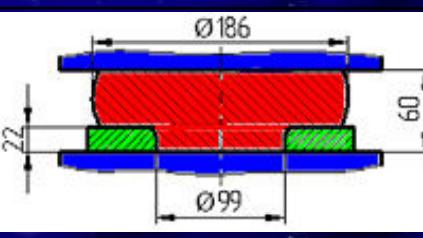
Наименование операций и переходов	Эскизы переходов	Инструмент
<i>Отрубить исходную заготовку</i>		<i>Топор кузнечный</i>
<i>Осадить заготовку до высоты H=110 мм</i>		<i>Плоские бойки</i>
<i>Осадить заготовку в подкладном кольце</i>		<i>Кольцо подкладное, бойки</i>

*Прошить  
отверстие, не  
вынимая поковку  
из кольца*

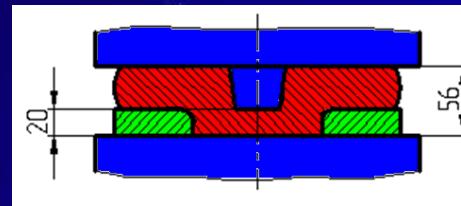


*Кольцо  
подкладное,  
прошивень*


*Пробить  
отверстие с  
обратной  
стороны*

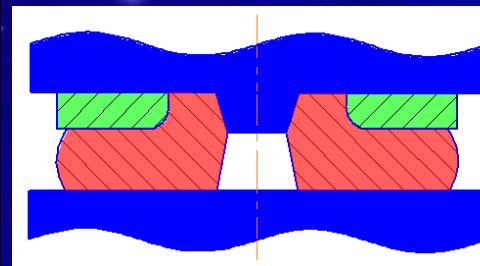

*Кольцо  
подкладное,  
прошивень,  
бойки*

*Снять кольцо*

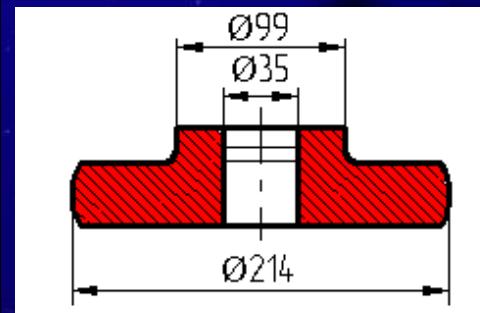

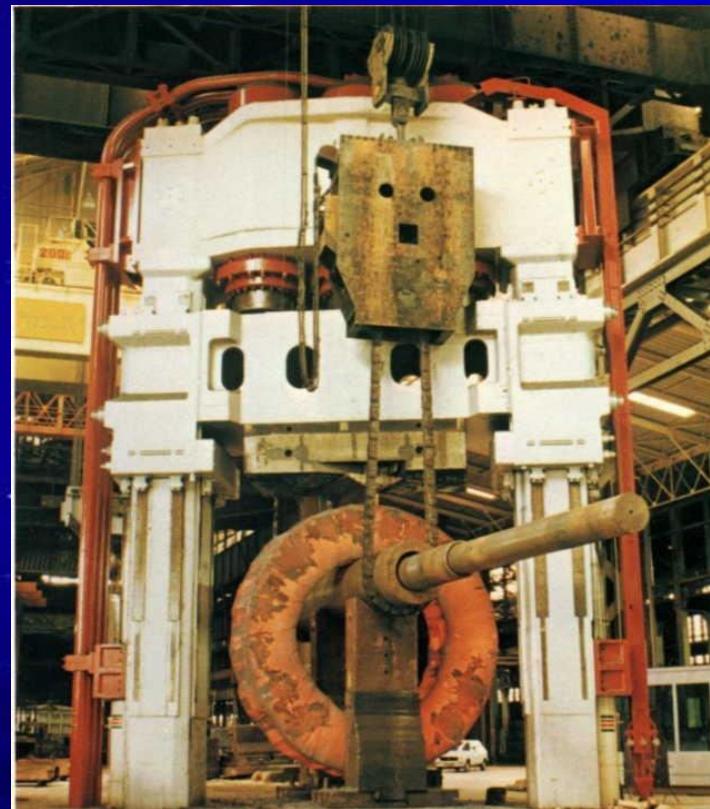


Фильм




# *Разновидности объемной штамповки*


## В открытых штампах

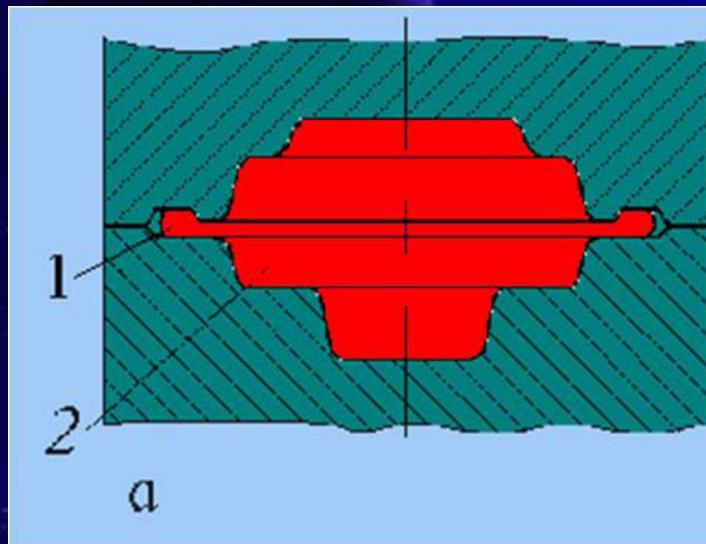


## В закрытых штампах

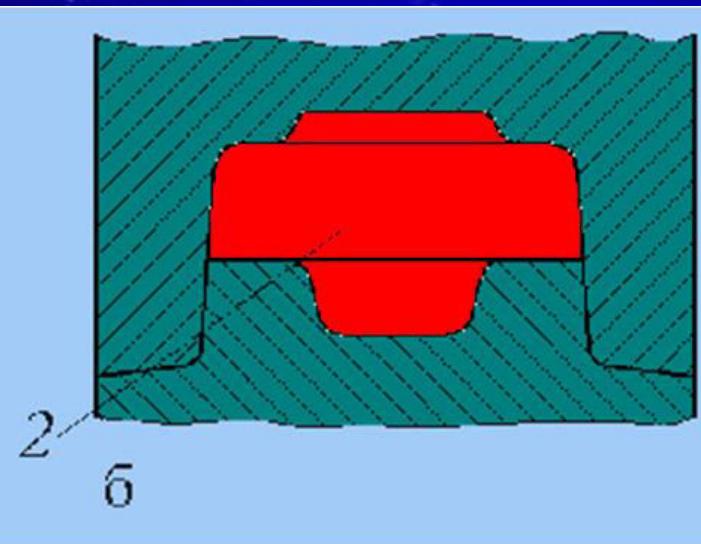

1 - облойная канавка; 2 - полость штампа

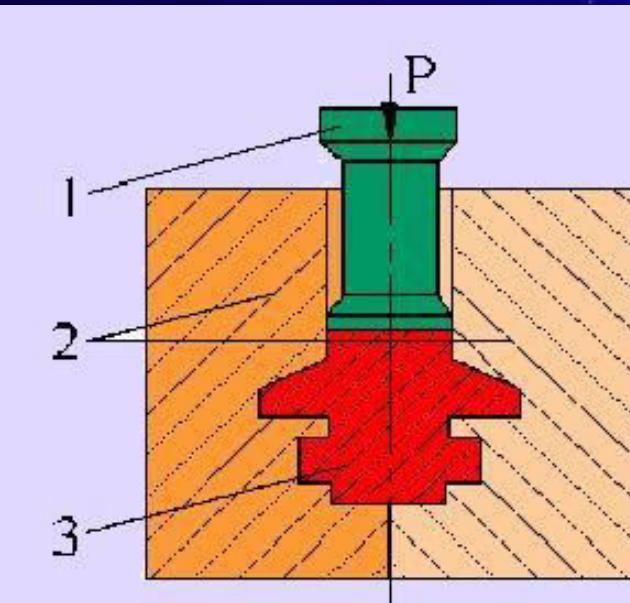

С вертикальной плоскостью  
разъёма

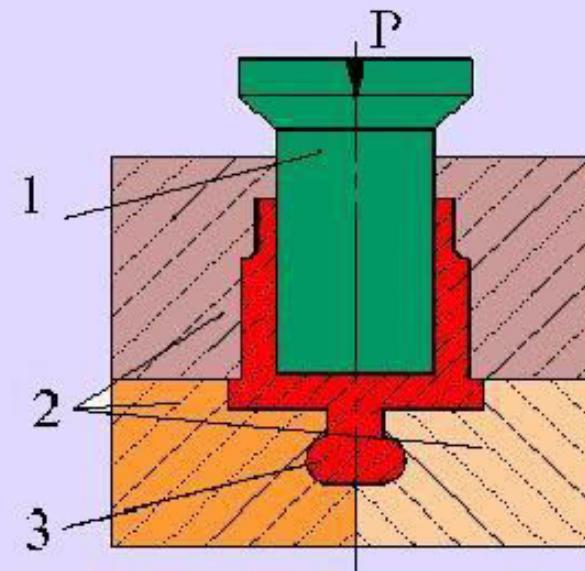


С двумя плоскостями разъёма

1 - пuhanсон; 2 - матрица; 3 - поковка



# *Деформация заготовок в штампах для выдавливания*

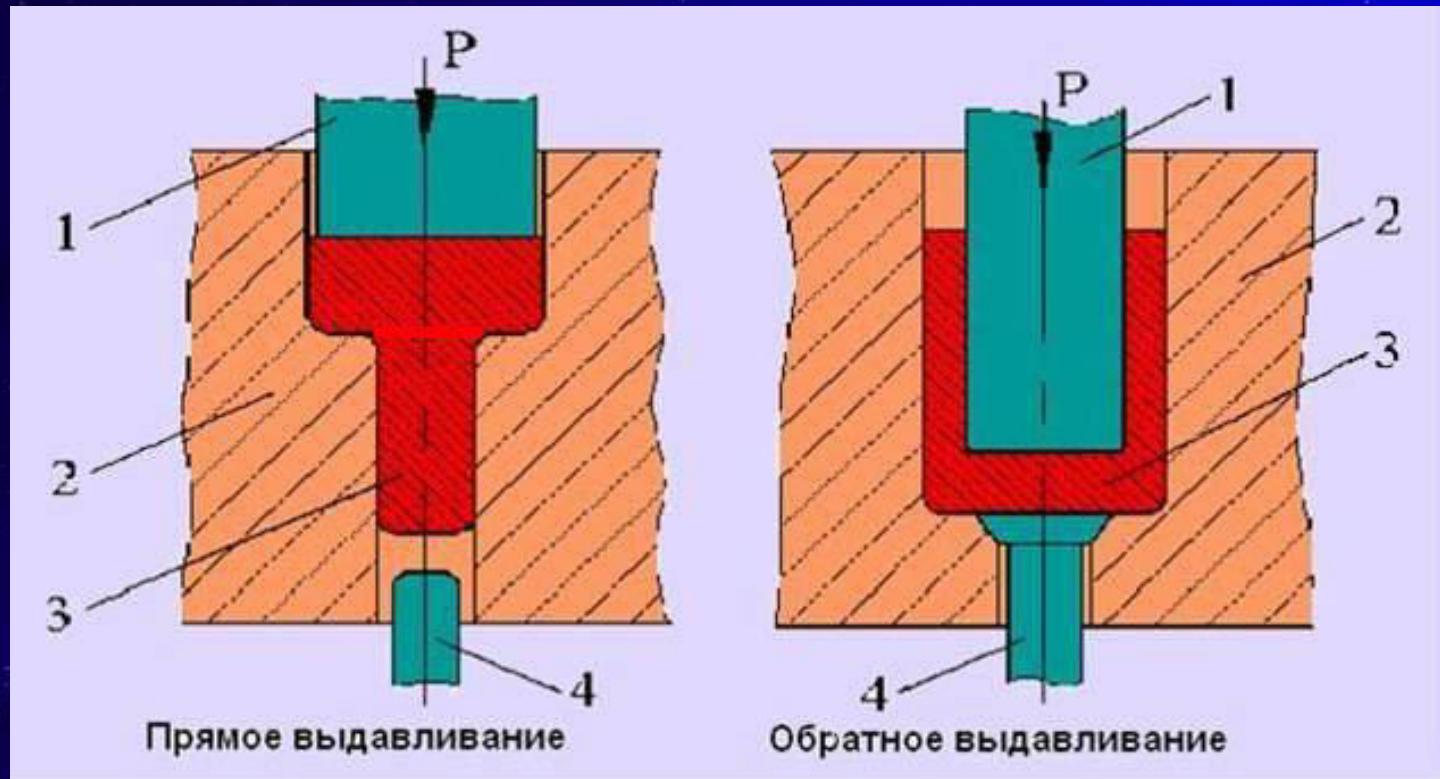

1 - пuhanсон; 2 – матрица; 3 - поковка; 4 - выталкиватель



# Преимущества объёмной штамповки:

1. Возможность изготовления поковок более сложной формы с высоким качеством поверхности;
2. Меньше допуски на размеры и снижение припусков на механическую обработку в 2-3 раза;
3. Повышение производительности труда.



# Недостатки объёмной штамповки:

1. Ограничение по массе получаемых поковок;
2. Дополнительный отход металла в облой при штамповке в открытых штампах, достигающий 10..30% от массы поковки;
3. Более высокие силы деформирования;
4. Штампы более сложные и дорогие, чем универсальный инструмент для ковки.



Оборудование	Механический пресс	Горизонтально ковочная машина
Масса, кг	$\leq 400$	$\leq 200$
Толщина стенки, мм	$\geq 6$	$\geq 4$
Минимальный размер партии, шт.	$\geq 500$	$\geq 500$
Максимальный габаритный размер, мм	$\leq 500$	$\leq 250$
КИМ	0,5	
Шероховатость Ra, мкм	25 – 10	
Степень сложности	C1 – C4	



# *Классификация покровок*



# *По точности изготовления поковки делятся на пять классов*

**T1 - T2- T3- T4-T5**



*Уменьшение точности*

*Класс точности поковки устанавливается в зависимости  
от программы производства изделия и типа оборудования  
для его изготовления.*




Основное деформирующее оборудование	Класс точности				
	T1	T2	T3	T4	T5
<i>Кривошипные горячештамповочные прессы:</i>					
<i>изготовление в открытом штампе</i>	-	-	-	+	+
<i>изготовление в закрытом штампе</i>	-	+	+	-	-
<i>изготовление в штампе для выдавливания</i>	-	-	+	+	-
<i>Горизонтально-ковочные машины</i>	-	-	-	+	+
<i>Штамповочные молоты</i>	-	-	-	+	+
<i>Гидравлические прессы</i>	-	-	-	+	+



# Группы стали поковок

Группа стали	Характеристика стали
M1	Углерод - до 0,35% Легирующие элементы - до 2,0%
M2	Углерод - от 0,35 до 0,65% Легирующие эл-ты - от 2,0 до 5,0%
M3	Углерод свыше 0,65% Легирующие эл-ты свыше 5,0%

$$C = G_{\Pi} / G_{\Phi}$$

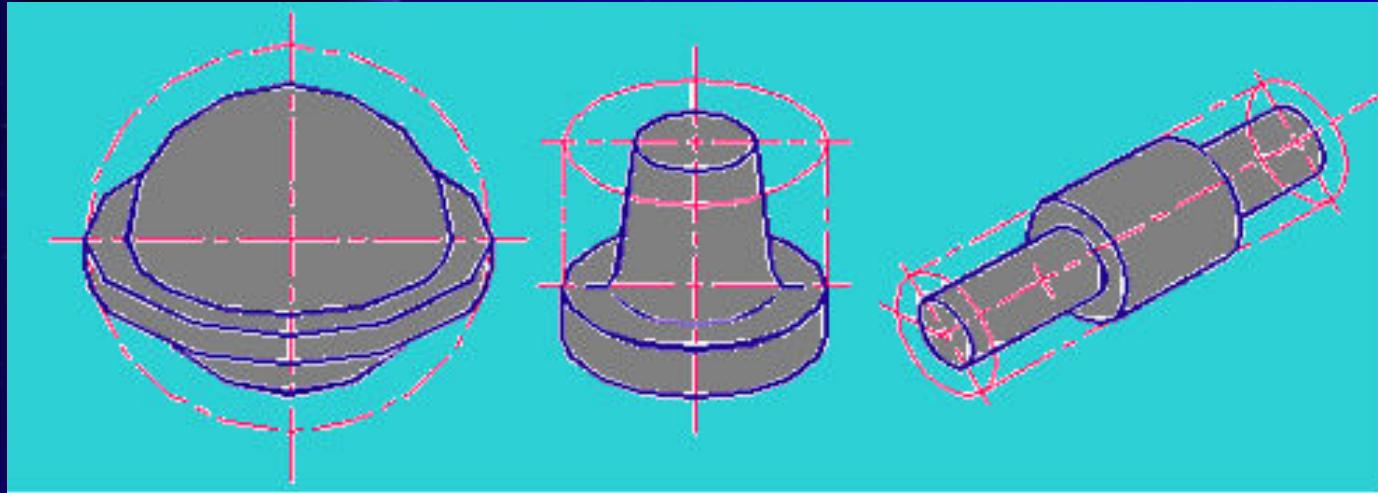

$G_{\Pi}$  - масса (объем) поковки;

$G_{\Phi}$  - минимальная масса (объем) геометрической фигуры, в которую вписывается поковка.



<i>Степень сложности</i>		<i>Значения С</i>
<i>C1</i>	<i>1-ая степень</i>	<i>свыше 0,63</i>
<i>C2</i>	<i>2-ая степень</i>	<i>от 0,32 до 0,63</i>
<i>C3</i>	<i>3-я степень</i>	<i>от 0,16 до 0,32</i>
<i>C4</i>	<i>4-я степень</i>	<i>до 0,16</i>



*Последовательность  
проектирования заготовок,  
получаемых объемной  
штамповкой*



***Исходная информация:*** эскиз проектируемой детали, программа выпуска, условия эксплуатации изделия, основные сведения о технологии обработки поковки после штамповки.



Определение способа штамповки



Определение положения поверхности разъема штампа




Расчет массы поковки, определение степени сложности поковки, группы стали, напусков и припусков на механическую обработку поверхностей изделия




# *Примеры составления чертежа поковки*



# Деталь

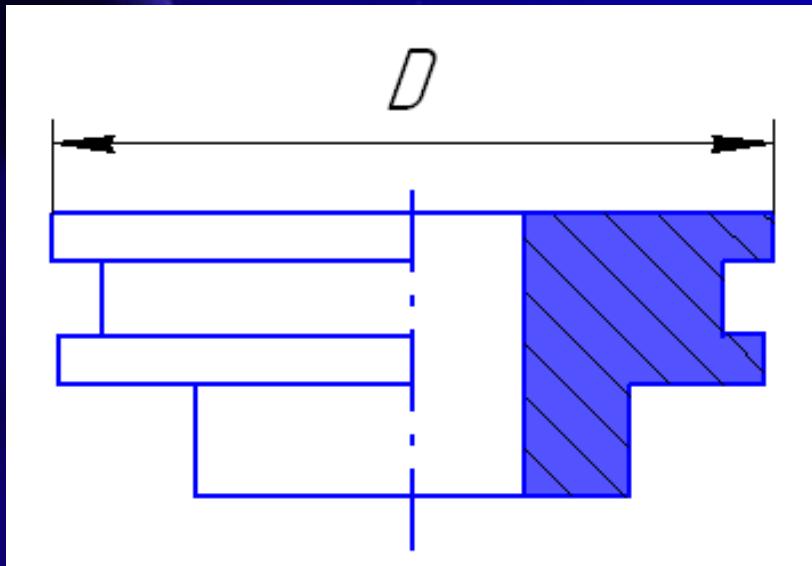


# Поковка при штамповке в открытом штампе

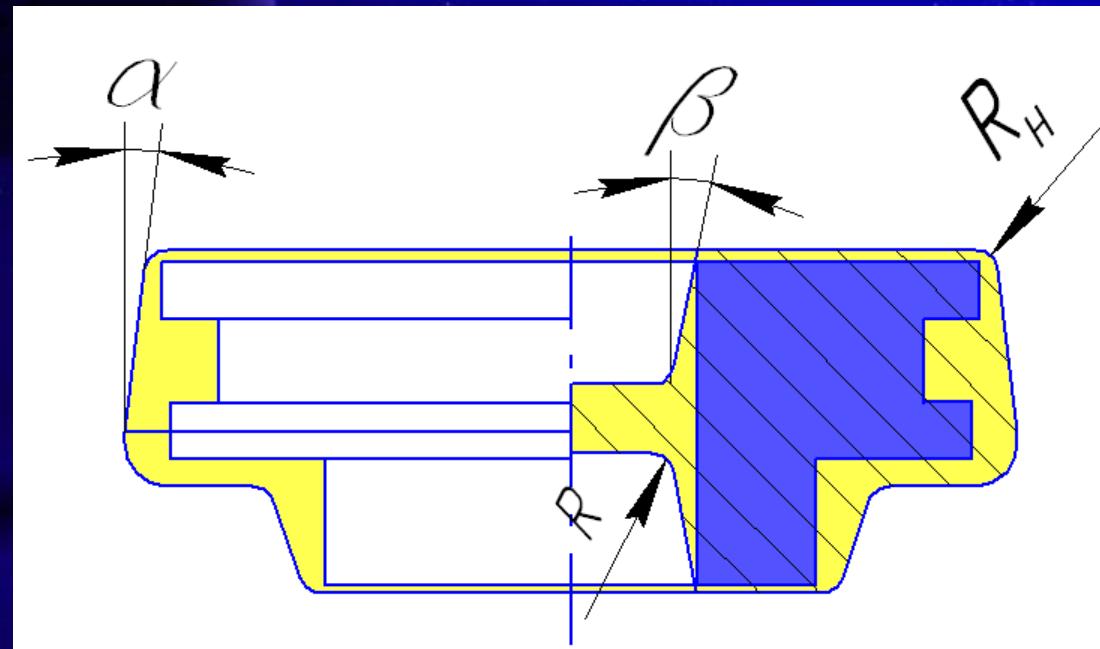







# *Поковка при штамповке в закрытом штампе с одной плоскостью разъёма*

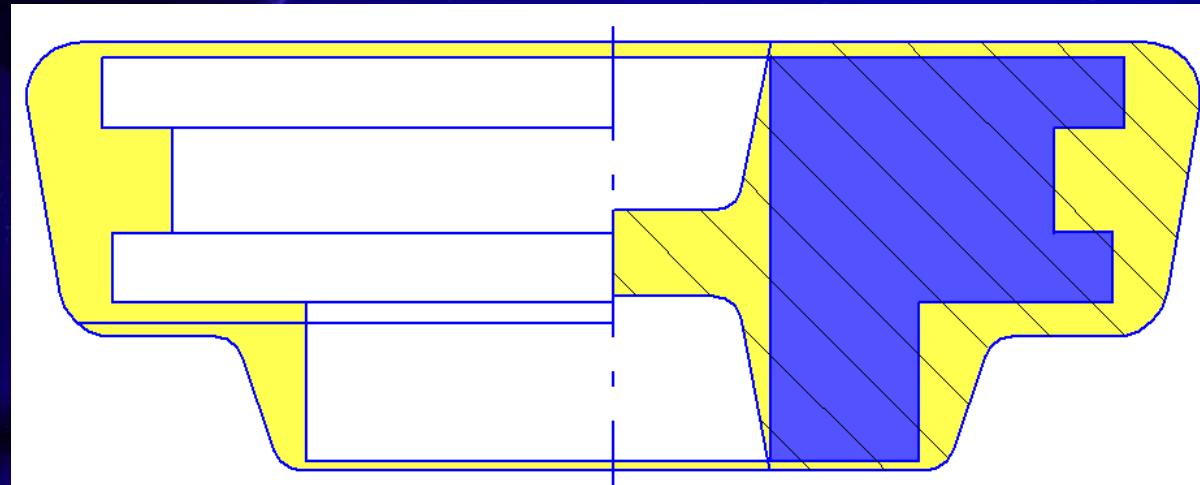




# *Поковка, полученная в закрытом штампе с двумя плоскостями разъёма*

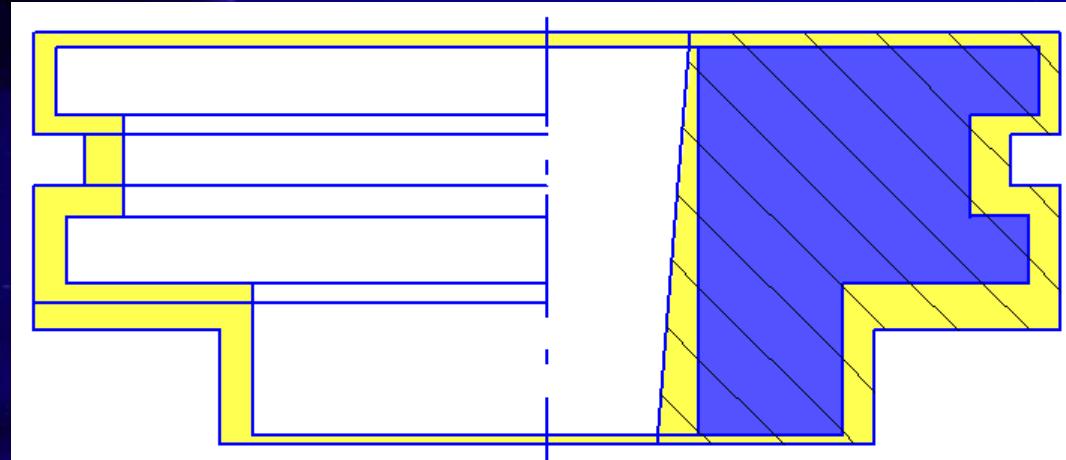

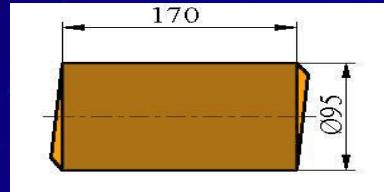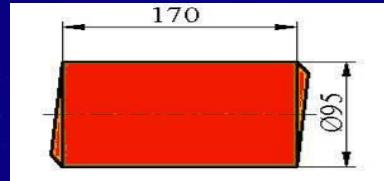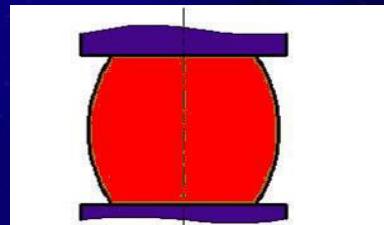
<i>Наименование операций и переходов</i>	<i>Эскизы переходов</i>	<i>Оборудование, инструмент</i>
<i>Отрезка заготовки</i>		<i>Ножницы, ножи</i>
<i>Нагрев заготовки</i>		<i>Индукционное нагревательное устройство</i>
<i>Осадка в заготовительном ручье штампа</i>		<i>Молот; площадка для осадки молотового штампа</i>

*Штамповка  
в штамповочном  
ручье*

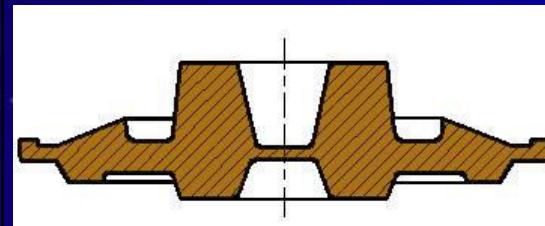

*Обрезка обоя,  
пробивка  
отверстия*

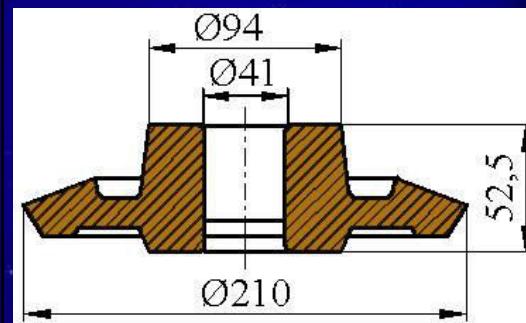

*Молот;  
открытый  
штамп*

*Механический  
пресс;  
штамп,  
совмещенный  
для обрезки  
обоя и  
пробивки  
отверстия*



# *Вопросы для самоконтроля*

ТЕСТ(14)



*1. Какие преимущества обработки металлов давлением по сравнению с механической обработкой резанием?*

*2. В каком из основных видов обработки давлением наличие трения между инструментом и заготовкой является необходимым условием?*

*3. Сформулируйте общие требования, предъявляемые к технологической конструкции заготовок, получаемых ковкой.*



*4. Назовите разновидности способов объемной штамповки поковок. Какие виды первичных заготовок, машин и инструментов используют при объемной штамповке?*

*5. Сформулируйте основные этапы проектирования поковок, получаемых объемной штамповкой. Как правильно определить положение поверхности разъема штампа?*